

English

AccuDrillMate™

- 1 - Main Base
- 2 - Head
- 3 - Spindle Shaft
- 4 - 3/8" Keyed Chuck
- 5 - Chuck Key
- 6 - Guide Bar
- 7 - Guide Bar End Knob
- 8 - Angle Indicator
- 9 - Stop Collar
- 10 - S-Knob (Long)
- 11 - Support Spring
- 12 - Handle
- 13 - Rubber Foot

Español

AccuDrillMate™

- 1 - Base principal con escala
- 2 - Cabez
- 3 - Eje del Husillo
- 4 - Porta brocas de 3/8"[10mm]
- 5 - Llave del porta brocas
- 6 - De Bar Guía
- 7 - Perilla para apriete del collarín
- 8 - Indicador del ángulo
- 9 - Collarín para ajuste de profundidad
- 10 - Perilla tipo "S" largo
- 11 - Resorte Soporte
- 12 - Manija
- 13 - Patas de Goma

Français

AccuDrillMate™

- 1 - Base principale avec échelle
- 2 - tête
- 3 - Arbre de Broche
- 4 - 3/8"[10mm] Mandrin
- 5 - Chuck Key
- 6 - Mandrin à Clé
- 7 - Bouton d'Extrémité
- 8 - Indicateur d'Angle
- 9 - Arrêter Collier
- 10 - S-Bouton
- 11 - Ressort Support
- 12 - Poignée
- 13 - Pieds en Caoutchouc

Deutsch

AccuDrillMate™

- 1 - Grundplatte
- 2 - Oberteil
- 3 - Aufnahmeschaft
- 4 - 9,5 mm Bohrfutter
- 5 - Bohrfutterschlüssel
- 6 - Führungsstange
- 7 - Griffschraube für Führungsstange
- 8 - Winkelanzeiger
- 9 - Tiefenstop
- 10 - S-Griff (lang)
- 11 - Feder
- 12 - Handgriff
- 13 - Gummifuß

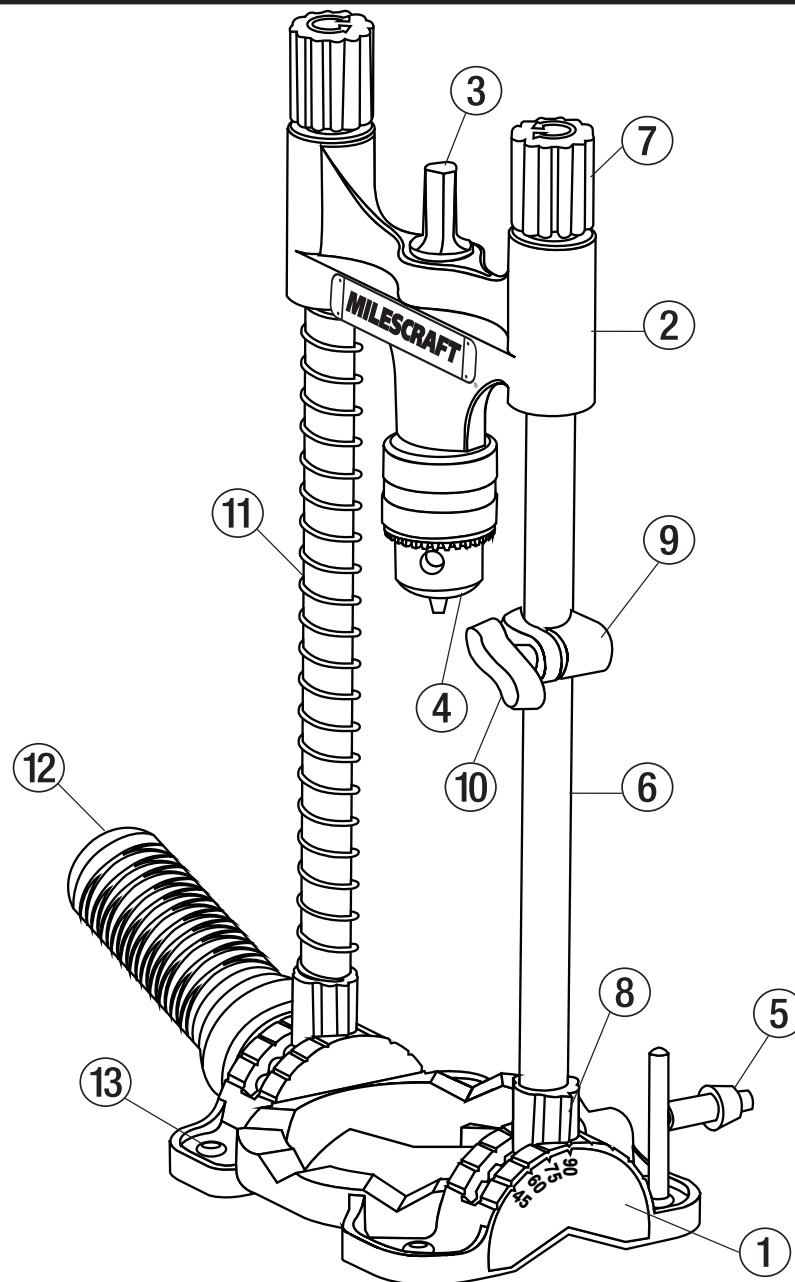


TABLE OF CONTENTS:

Overview.....	1
Package Content.....	1
Assembly.....	3
Safety Warning.....	4
Attaching and Removing.....	5
Setting Depth of Cut.....	5
Angle Drilling.....	6
90° Degree Drilling.....	6
Self-Centering.....	7
Round Stock Drilling.....	7
Handle.....	7
Replacement Parts.....	8

TABLE DES MATIERES :

Vue d'ensemble.....	1
Contenu du paquet.....	1
Assemblage.....	3
Avertissement relatif à la sécurité.....	4
Fixation et retrait.....	5
Réglage de la coupe de profondeur.....	5
Perçage angulaire.....	6
Perçage à angle droit.....	6
Autocentrage.....	7
Perçage des pièces rondes.....	7
Poignée.....	7
Pièces de Rechange.....	8

TABLA DE CONTENIDO:

Visión de conjunto.....	1
Contenido del Paquete.....	1
Montaje.....	3
Advertencia de Seguridad.....	4
Instalación y remoción.....	5
Instalación y remoción.....	5
Taladrado en ángulo.....	6
Taladrado en ángulo de 90 grados.....	6
Autocentrado.....	7
Taladrado de Materiales.....	7
Mango.....	7
Componentes de Repuesto.....	8

INHALTSVERZEICHNIS:


Übersicht.....	1
Verpackungsinhalt.....	1
Montage.....	3
Sicherheitshinweise.....	4
Montieren und Entfernen.....	5
Einstellen der Bohrtiefe.....	5
Bohren im Winkel.....	6
Bohren im 90 Grad Winkel.....	6
Selbst - Zentrierendes Bohren.....	7
Bohren von Runden Werkstücken.....	7
Handgriff.....	7
Ersatzteile.....	8



Milescraft, Inc.
www.milescraft.com



**ASSEMBLING THE UNIT
ASSEMBLAGE
MONTAJE
MONTAGE**

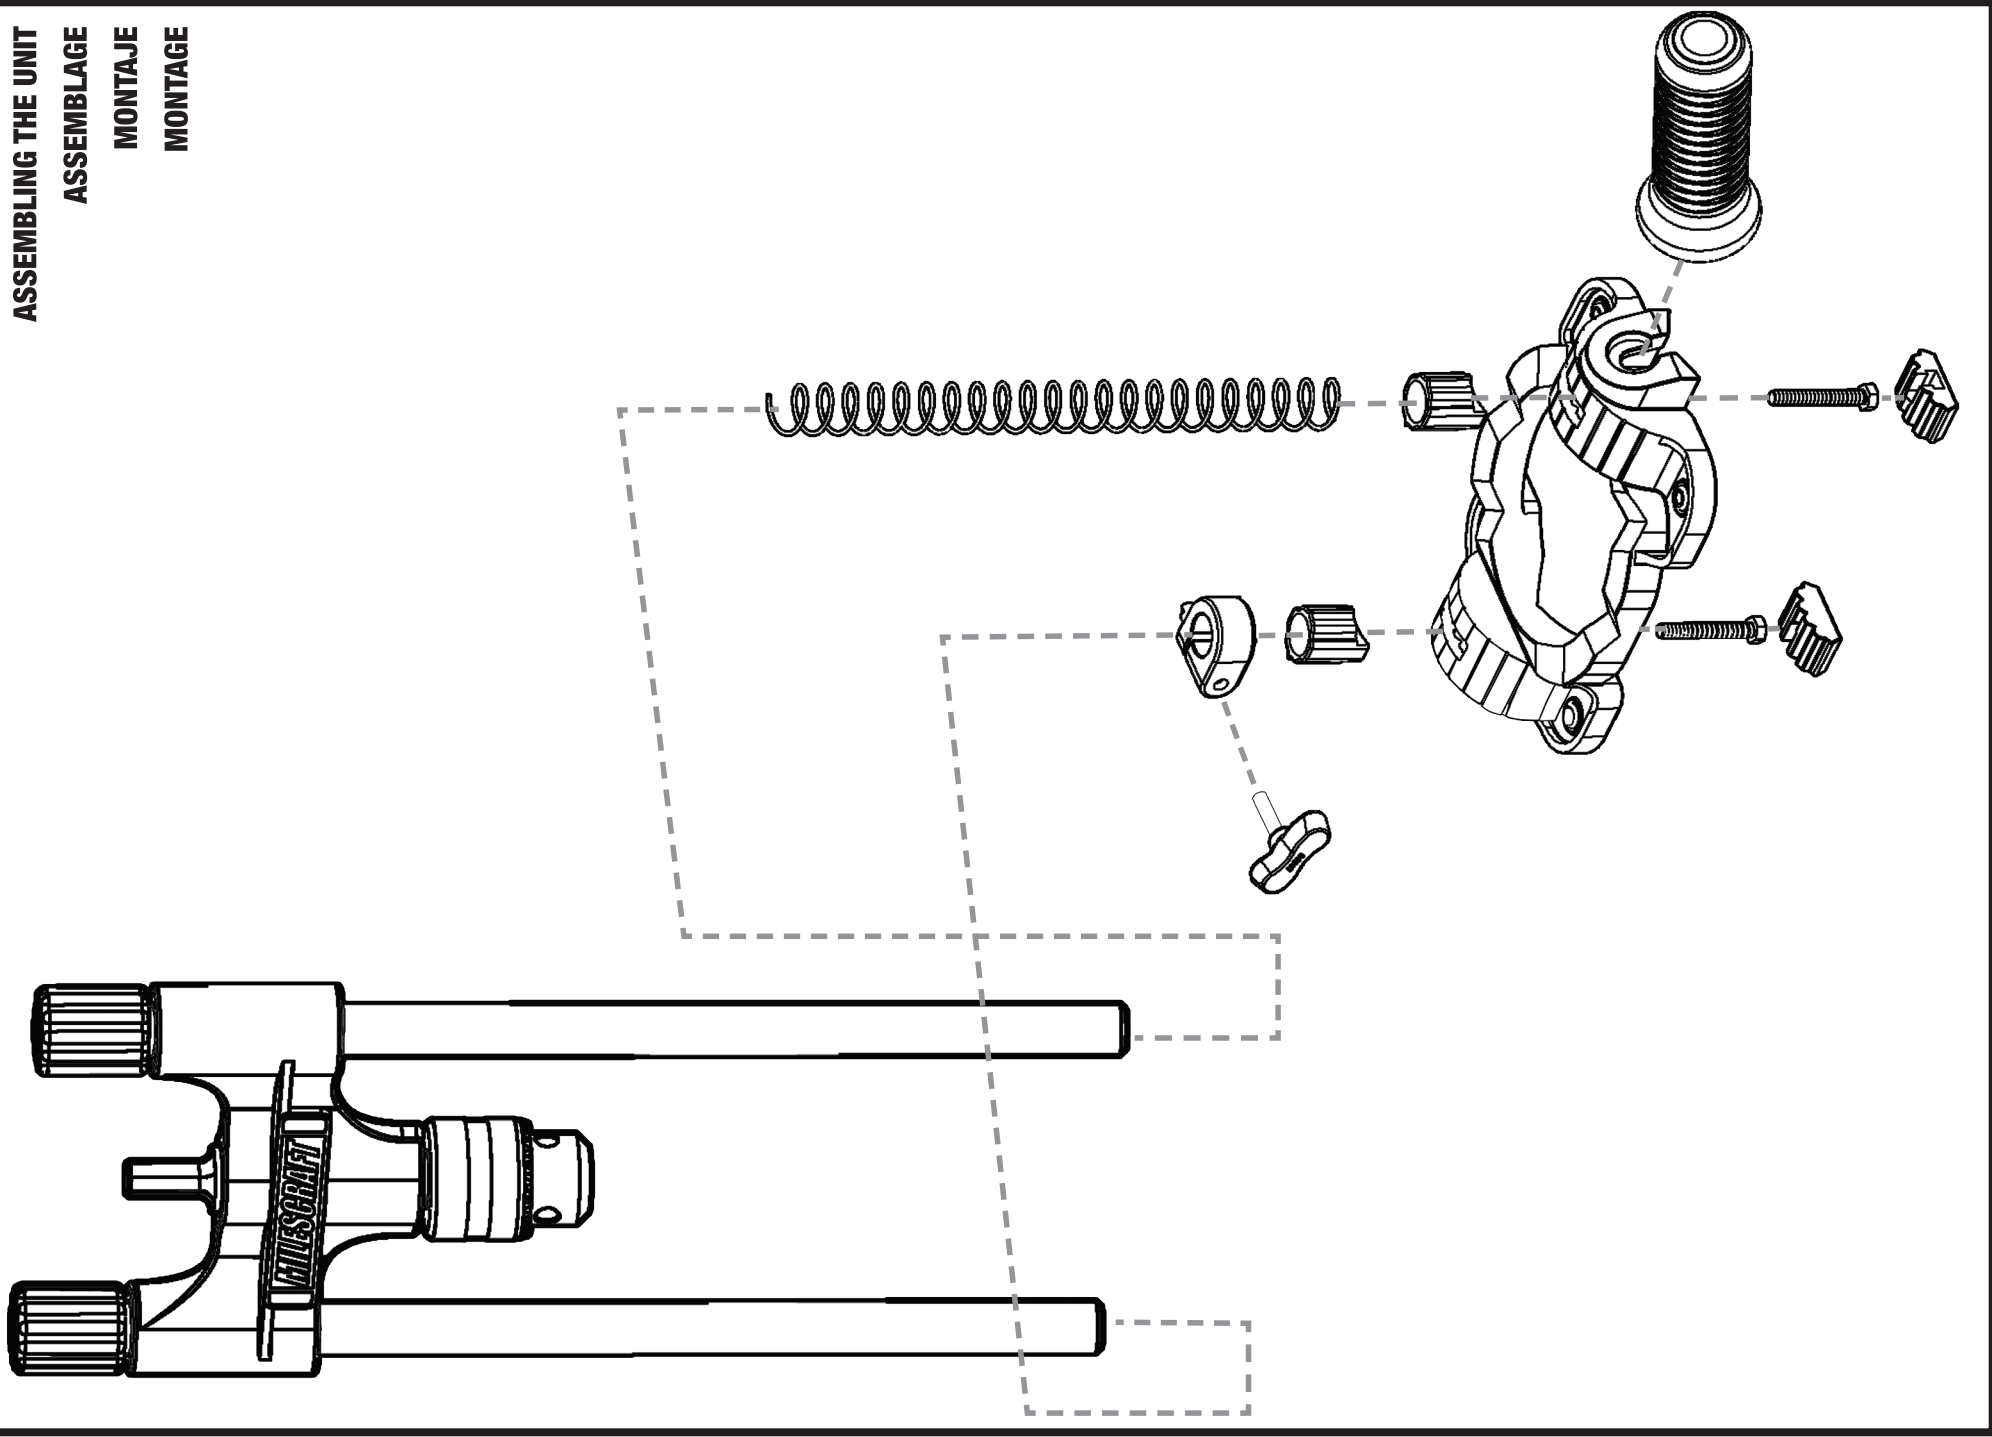

PACKAGE CONTENTS:

Unpack all items and check with Figure 1 and "Replacement Parts table" (see page 8). Make sure all items are accounted for before discarding any of the packing material. For any missing parts, contact Customer Service at info@milescraft.com or 1-224-227-6930 in U.S. and Canada. Outside of the U.S and Canada dial 001-224-227-6930.

CONTENU DU PAQUET :

Inspectez chaque pièce en vous aidant de la Figure 1 et du tableau « Pièces de rechange » (voir page 8). En cas de pièce manquante, contactez le service d'assistance à la clientèle à info@milescraft.com ou au 1-224-227-6930 aux États-Unis et au Canada. L'extérieur des États-Unis et du Canada 001-224-227-6930.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

Compruebe cada artículo con la Figura 1 y la tabla de "Piezas sueltas" (consulte la página 8). Para obtener cualquier pieza que falte, contacte a Servicio al Cliente en info@milescraft.com o llamando al 1-224-227-6930 en EE.UU. y Canadá. Fuera de los EE.UU. y Canadá 001-224-227-6930.

PACKUNGSINHALT:

Entnehmen Sie alle Teile der Verpackung und überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand Zeichnung 1 und der Teileliste (Seite 8), ehe Sie die Verpackung entsorgen. Sollten Teile fehlen, so melden Sie sich bitte bei unserem Kundendienst unter info@milescraft.com oder 001-224-227-6930.

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

ADVERTISSEMENT: Ce produit contient au moins un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una o más sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de manipularlo.



SAFETY WARNING:

Read, understand, and follow your power tool manufacturer's instructions for safety. Always wear safety glasses or eye shields before commencing power tool operation. Always keep hands, face, hair, loose clothing, and body at a safe distance from spindles and cutting tools. Always keep a firm grip on tool handles when in operation. Always disconnect from power source before adjusting power tools. Make sure all wires, cables, pipes and any other objects that may cause hazard are clear of the work area. This product is not intended for operation in excess of 3,000 RPM. Do not use excessive force when drilling. Adjust the drilling speed according to the job; the harder the material, the slower the RPM's.



AVERTISSEMENT RELATIF À LA SÉCURITÉ:

Vous devez lire, comprendre et respecter les instructions du fabricant de votre outil électrique concernant la sécurité. Vous devez toujours porter des lunettes de protection ou des protecteurs oculaires avant de commencer à utiliser l'outil électrique. Vos mains, visage et corps doivent constamment être à une distance sécuritaire des broches et des outils de coupe. Lorsque l'outil est en marche, assurez-vous de toujours tenir fermement la poignée. Avant d'ajuster un outil électrique, assurez-vous qu'il est débranché de sa source de courant. Vérifier que tout fil, câble, tuyau et tout autre objet qui puisse causer un danger soit éloigné du lieu de travail. Ce produit n'est pas conçu pour fonctionner à plus de 3.000 tr/min. Ne pas exercer de force excessive en perçant. Régler la vitesse du perçage en fonction du travail à effectuer; plus le matériau est dur, plus la vitesse doit être lente.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

Por seguridad lea, comprenda y siga las instrucciones del fabricante de su herramienta eléctrica. Siempre use lentes de seguridad o protecciones para los ojos antes de iniciar la operación de la herramienta eléctrica. Siempre mantenga las manos, la cara y el cuerpo a una distancia segura de los vástagos y herramientas de corte. Siempre mantenga un agarre firme sobre los mangos de la herramienta cuando ésta se encuentre en operación. Siempre desconecte la alimentación de corriente antes de ajustar las herramientas eléctricas. Asegúrese de que todos los alambres, cables, tubos y cualquier otra objeto que pueda ocasionar peligro estén despejados del área de trabajo. Este producto no está diseñado para operar en exceso de 3,000 RPM. No utilice fuerza en exceso al taladrar. Ajuste la velocidad del taladro de acuerdo a la tarea; mientras más duro el material, más lentas las RPM.



SICHERHEITSHINWEIS:

Folgen Sie unbedingt den Sicherheitsvorschriften des Herstellers Ihres Elektrowerkzeuges. Tragen Sie immer eine Schutzbrille oder anderen Gesichtsschutz. Halten Sie Hände, Gesicht und Körper in sicherer Entfernung von drehenden Teilen und Schneidwerkzeugen. Halten Sie die Handgriffe beim Arbeiten stets fest. Ziehen Sie immer den Stecker vor jedem Werkzeugwechsel. Stellen Sie immer sicher, daß alle Drähte, Kabel, Rohre oder andere Gegenstände, die eine Gefahr darstellen könnten, von der Arbeitsstelle entfernt sind. Die maximale Drehzahl für dieses Produkt darf 3.000 Umdrehungen nicht überschreiten. Belasten Sie das Produkt nicht übermäßig, sondern passen Sie die Vorschubgeschwindigkeit dem Material und Werkzeug an. Je härter das Material, desto langsamer die Drehzahl.

ATTACHING AND REMOVING:

Before using, attach your drill chuck to the spindle shaft on the AccuDrillMate (see img. 1). Tighten drill chuck. When completing a drilling project, remove your drill from the spindle shaft on the AccuDrillMate.

WARNING:

Do not use AccuDrillMate as a router.

SETTING DEPTH OF CUT:

The depth stop feature controls depth for repeated accuracy.

- The support spring should be used on the guide bar without the stop collar.

- 1 With the cutting tool secured in the chuck, place the drill guide at the edge of your work piece.
- 2 Press the drill down until desired depth of the hole is reached Slide the depth stop against the drill guide head (see img. 2). Tighten the depth stop s-knob. Release the s-knob on drill guide head. You are ready to drill.

FIXATION ET RETRAIT:

Attachez le mandrin de votre perceuse à l'arbre à broche sur le guide-foret (se reporter à l'image 1). Serrer le mandrin de perçage. Lorsque vous aurez terminé un projet de perçage, retirez votre perceuse de l'arbre à broche sur le AccuDrillMate.

AVERTISSEMENT:


n'utilisez pas le AccuDrillMate comme s'il s'agissait d'une toupie. La plaque de base doit être sécurisée lorsque vous percez des trous ou travaillez dans des ouvrages ronds.

RÉGLAGE DE LA COUPE DE PROFONDEUR:

La butée de profondeur contrôle la profondeur pour bénéficier d'une précision récurrente.

- Le ressort d'appui doit être utilisé sur la barre de guidage sans le collier de butée.

- 1 Avec l'outil de coupe fixé à l'endroit de serrage du guide de forage au bord de votre pièce.
- 2 Appuyez sur la perceuse pour l'enfoncer jusqu'à ce que vous ayez atteint la profondeur désirée du trou Faites glisser la butée de profondeur contre la tête de la vis à oreilles (se reporter à l'image 2). Serrez la vis à oreilles. Sur la bague de butée, libérez la vis à oreilles sur la tête du guide-foret. Vous pouvez alors commencer à percer.

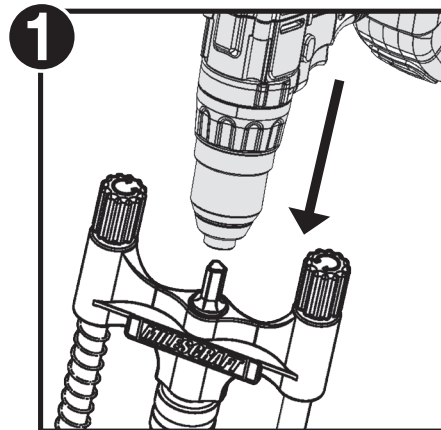

INSTALACIÓN Y REMOCIÓN:

Instale su mandril del taladro en el eje del husillo ubicado en la guía AccuDrillMate (ver imagen 1). Apriete el portabrocas. Cuando haya completado un proyecto de taladrado, retire el taladro del eje del husillo ubicado en la guía AccuDrillMate.

ADVERTENCIA:


No utilice la guía AccuDrillMate como fresadora. La placa-base debe estar firmemente sujeta al taladrar material redondo y agujeros.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL CORTE:

La prestación de parada de profundidad controla la profundidad para obtener una precisión repetida.

- El muelle de soporte debe utilizarse en la barra de guía sin el cuello de parada

- 1 Coloque la guía DrillGuide en el borde de su pieza de trabajo.
- 2 Presione el taladro hacia abajo hasta que se alcance la profundidad de agujero deseada Deslice el tope de profundidad contra la cabeza de la guía DrillGuide (ver imagen 2). Apriete el tornillo de apriete manual. En el collarín de tope, suelte el tornillo de apriete manual ubicado en la cabeza de la guía Drill-Guide. Una vez hecho esto, estará listo para taladrar.

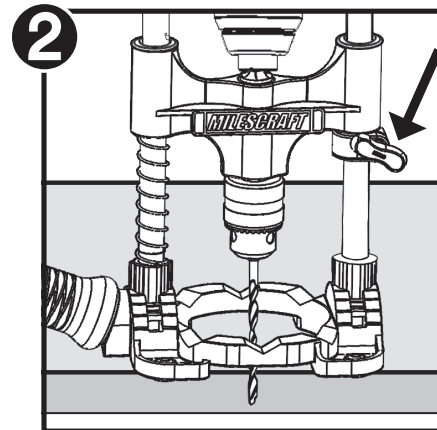

MONTIEREN UND ENTFERNEN:

Bevor Sie den AccuDrillMate in Betrieb nehmen koennen, setzen Sie das geöffnete Bohrfutter Ihrer Bohrmaschine über den Aufnahmeschaft (siehe Abb. 1). Ziehen Sie das Bohrfutter fest. Nachdem Sie Ihre Arbeiten beendet haben, lösen Sie das Bohrfutter Ihrer Bohrmaschine und trennen diese wieder von Ihrem AccuDrillMate.

ACHTUNG:

Setzen Sie den AccuDrillMate nicht als Oberfräse ein.

EINSTELLEN DER BOHRTIEFE:

Der Tiefenstop erlaubt genaues Wiederholen des Bohrvorganges.

- Die Feder soll auf der Führungsstange ohne den verstellbaren Tiefenstop genutzt werden.

- 1 Spannen Sie den Bohrer im Bohrfutter des AccuDrillMate ein und stellen Sie das Gerät an die Tischkante.
- 2 Drücken Sie die Bohrmaschine bis zur gewünschten Tiefe nach unten. Schieben Sie den verstellbaren Tiefenstop nach oben gegen das Oberteil und ziehen Sie die Feststellschraube fest (siehe Abb. 2). Lösen Sie jetzt den S-Griff im Oberteil, die Maschine ist einsatzbereit.

ANGLE DRILLING:

Loosen both guide bars by rotating the end knob at least 3 turns (see img. 3). Position the guide bars to desired angle by aligning the angle indicators with the index mark on the main base (see images 4a & 4b). Tighten the guide bars. Firmly hold the main base flush to the work piece while drilling (see image 5).

90 DEGREE DRILLING:

To drill a hole straight down, at a 90° angle to the work piece, loosen both guide bars (see img. 3). Position the guide bars by aligning the angle indicators with the 90° angle index mark on the main base (see images 4a & 4b). Tighten the guide bars. Firmly hold the main base flush to the work piece while drilling (see image 5).

PERÇAGE ANGULAIRE:

Desserrez les deux barres de guidage en tournant la vis à oreilles d'au moins 3 tours (se reporter à l'image 3). Placez les barres de guidage à l'angle souhaité en alignant les indicateurs d'angle sur le repère situé sur le socle (se reporter à l'images 4a et 4b). Serrez les barres de guidage. Maintenez fermement le socle contre la pièce lors du perçage (se reporter à l'image 5).

PERÇAGE À ANGLE DROIT:

Pour percer un trou droit à un angle de 90° par rapport à la pièce, desserrez les deux barres de guidage (se reporter à l'image 3). Placez les barres de guidage en alignant les indicateurs d'angle sur le repère à angle droit situé sur le socle (se reporter à l'images 4a et 4b). Serrez les barres de guidage. Maintenez fermement le socle contre la pièce lors du perçage (se reporter à l'image 5).

TALADRADO EN ÁNGULO:

Afloje ambas barras de guía girando el mando del extremo al menos tres vueltas (ver imagen 3). Coloque las barras de guía en el ángulo deseado alineando los indicadores de ángulo con la marca de índice en la base principal (ver imágenes 4a y 4b). Apriete las barras de guía. Sujete firmemente la base principal al nivel de la pieza de trabajo mientras taladra (ver imagen 5).

TALADRADO EN ÁNGULO DE 90 GRADOS:





Para taladrar un agujero recto hacia abajo, a un ángulo de 90° con la pieza de trabajo, afloje ambas barras de guía y (ver imagen 3). Coloque las barras de guía alineando los indicadores de ángulo con la marca de índice de ángulo de 90° de la base principal (ver imágenes 4a y 4b). Apriete las barras de guía. Sujete firmemente la base principal al nivel de la pieza de trabajo mientras taladra (ver imagen 5).

BOHREN IM WINKEL:

Lösen Sie die beiden Griffschrauben der Führungsstangen mit mindestens 3 Umdrehungen (siehe Abb. 3). Stellen Sie den gewünschten Winkel ein, indem Sie den Winkelanzeiger mit der Skala auf der Grundplatte in Einklang bringen (siehe Abb. 4a und 4b). Ziehen Sie die beiden Griffschrauben der Führungsstangen wieder fest. Achten Sie darauf, daß die Grundplatte während dem Bohren immer fest auf das Werkstück gedrückt wird.

BOHREN IM 90 GRAD WINKEL:

Um genau im 90 Grad Winkel zu bohren, lösen sie die beiden Griffschrauben (siehe Abb. 3). Stellen Sie den Winkel-anzeiger am unteren Ende der Führungsstangen genau auf die 90 Grad Markierung der Skala und ziehen Sie die Griffschrauben der Führungsstangen wieder fest (siehe Abb. 4a und 4b). Achten Sie darauf, daß die Grundplatte beim Bohren immer fest auf das Werkstück gedrückt wird.

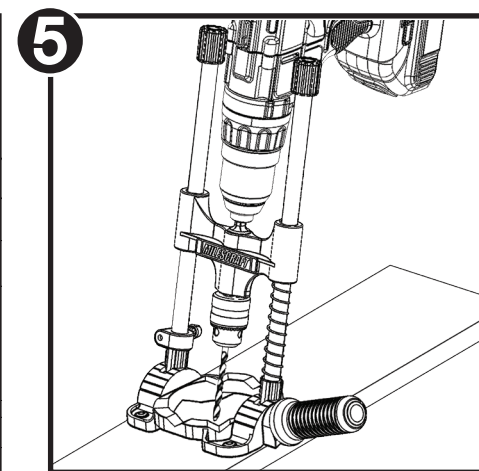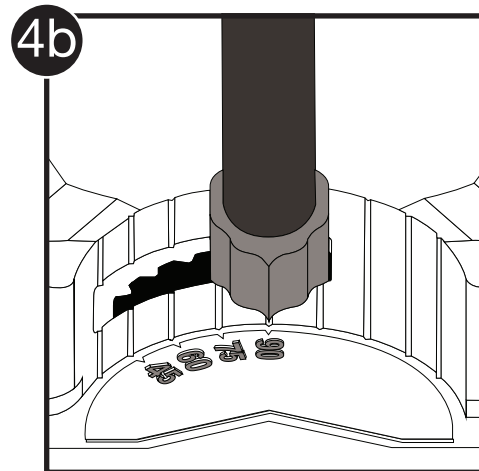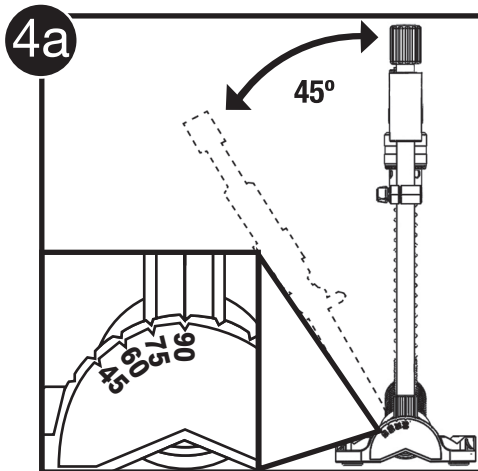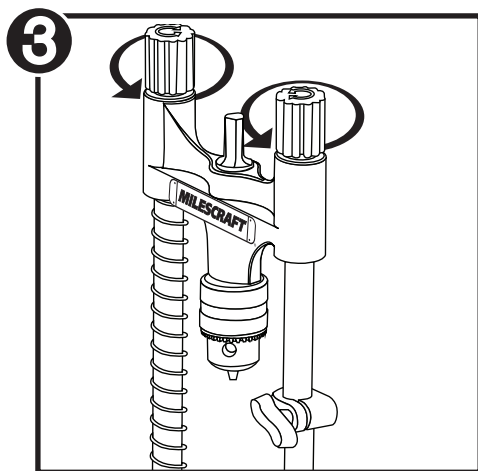

SELF-CENTERING:

The AccuDrillMate has an edge guide centering channel built into the main base. Position the base on the edge of the work piece to be drilled (see img. 6). Rotate the AccuDrillMate until the edges of the centering channel contact the sides of the work piece (see img. 7). The AccuDrillMate is now centered on the edge of the work piece. Adjust for depth of cut as needed (See SETTING DEPTH OF CUT). Firmly hold the main base flush to the work piece while drilling.

ROUND STOCK DRILLING:

Use caution when drilling round stock. Remove rubber feet from main base and screw or clamp to work bench. (Hardware not included.) Position the round stock to be drilled into the v-grooves on the top of the main base. Firmly clamp the round stock in place while drilling. (see img. 8a & 8b).

HANDLE:

The AccuDrillMate has a removable handle which can be attached to the main base. To attach the handle loosen the handle bolt. Slide the handle bolt into the handle mounting slot on the main base (see img. 9). Tighten by rotating the handle clockwise. To remove rotate the handle counter clockwise.

AUTOCENTRAGE:

L'AccuDrillMate présente une rainure de centrage à guidage de bords qui est intégrée au socle. Placez le socle sur le bord de la pièce à percer (se reporter à l'image 6). Faites pivoter l'AccuDrillMate jusqu'à ce que les bords de la rainure de centrage soient au contact des bords de la pièce (se reporter à l'image 7). L'AccuDrillMate est désormais centré sur les bords de la pièce. Réglez la profondeur de coupe au besoin (voir RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE). Maintenez fermement le socle contre la pièce lors du perçage.

PERÇAGE DES PIÈCES RONDES:

Faites preuve de vigilance lorsque vous percez des pièces rondes. Retirez les pieds en caoutchouc du socle et vissez et serrez sur l'établi. (Matériel non fourni.) Placez la pièce ronde à percer dans les rainures en V situées en haut du socle. Serrez fermement la pièce ronde lors du perçage. (se reporter à l'images 8a et 8b).

POIGNÉE:

L'AccuDrillMate comprend une poignée amovible qui peut être fixée au socle. Pour installer la poignée, desserrez le boulon de la poignée. Introduisez le boulon de la poignée dans la fente de fixation de poignée qui se trouve sur le socle ou la tête (se reporter à l'image 9). Serrez la poignée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour retirer la poignée, tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

AUTOCENTRADO:

El AccuDrillMate tiene un canal para centrado de guía en el borde integrado en la base principal. Coloque la base en el borde la pieza de trabajo a taladrar (ver imagen 6). Gire el AccuDrillMate hasta que los bordes del canal de centrado entren en contacto con los lados de la pieza de trabajo (ver imagen 7). El AccuDrillMate ya está centrado en el borde de la pieza de trabajo. Ajuste la profundidad del corte según sea necesario (ver AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL CORTE). Sujete firmemente la base principal al nivel de la pieza de trabajo mientras taladra.

TALADRADO DE MATERIALES REDONDEADOS:

Tenga cuidado al taladrar materiales redondeados. Quite el pie de caucho de la base principal y atornillela o sujétela al banco de trabajo. (Hardware no incluido). Coloque el material redondeado a taladrar en las ranuras en V sobre la parte superior de la base principal. Sujete firmemente el material redondeado en su sitio mientras taladra (ver imágenes 8a y 8b).

MANGO:

El AccuDrillMate tiene un mango desmontable que se puede montar en la base principal. Para montar el mango, afloje el perno del mango. Deslice el perno del mango hacia la ranura para montaje del mango de la base principal o del cabezal (ver imagen 9). Apriételo girando el mango en sentido horario. Para desmontarlo, gire el mango en sentido antihorario.

SELBST – ZENTRIERENDES BOHREN:






Der AccuDrillMate hat auf der Unterseite der Grundplatte eine eingebaute Selbst-Zentrierung. Positionieren Sie den AccuDrillMate über den Kanten des Werkstücks (siehe Abb. 6). Drehen Sie das Gerät jetzt so, daß die Selbst-Zentrierung beide Seiten des Werkstücks berührt (siehe Abb. 7). Der AccuDrillMate ist jetzt genau mittig über der Kante eingestellt. Stellen Sie jetzt die gewünschte Bohrtiefe ein (Siehe "Einstellen der Bohrtiefe").

BOHREN VON RUNDEN WERKSTÜCKEN:

Legen Sie das Werkstück in die V-Nuten auf der Oberseite der Grundplatte (siehe Abb. 8a und 8b). Sichern Sie das Werkstück gegen Verschieben oder Verdrehen, entweder durch Festspannen oder auch Ankörnen. (Zur besseren Kontrolle entfernen Sie die Gummifüße und schrauben oder spannen Sie die Grundplatte auf dem Arbeitstisch fest.

HANDGRIFF:

Der AccuDrillMate hat einen Handgriff der mit der Grundplatte verschraubt werden kann. Zum Montieren lösen Sie die Schraube des Handgriffs. Positionieren Sie den Schraubenkopf in die vorgesehene Aufnahme in der Grundplatte ein (siehe Abb. 9). Ziehen Sie den Handgriff durch Drehen im Uhrzeigersinn fest. Zum Lösen drehen Sie einfach gegen den Uhrzeigersinn.

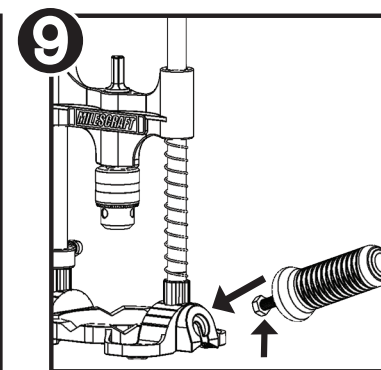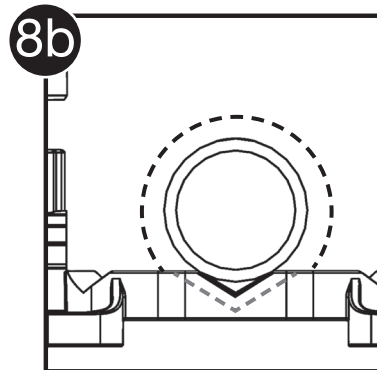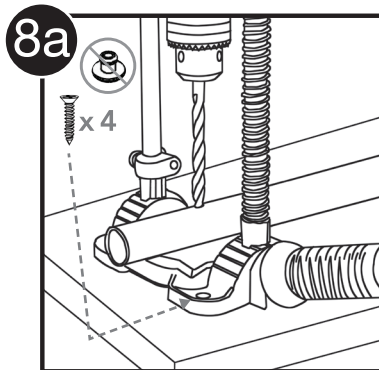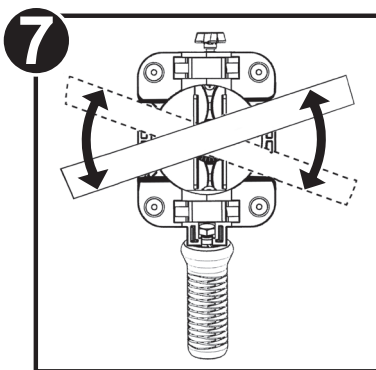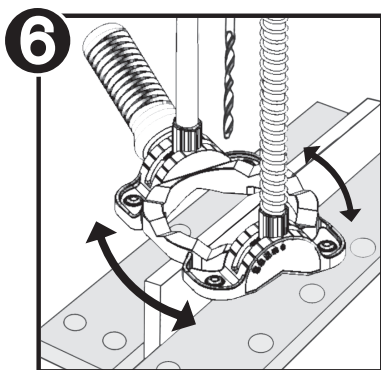


REPLACEMENT PARTS

PIÈCES DE RECHANGE
COMPONENTES DE REPUESTO
ERSATZTEILE

AccuDrillMate™

Model
Modèle
Modelo
Modell

1318

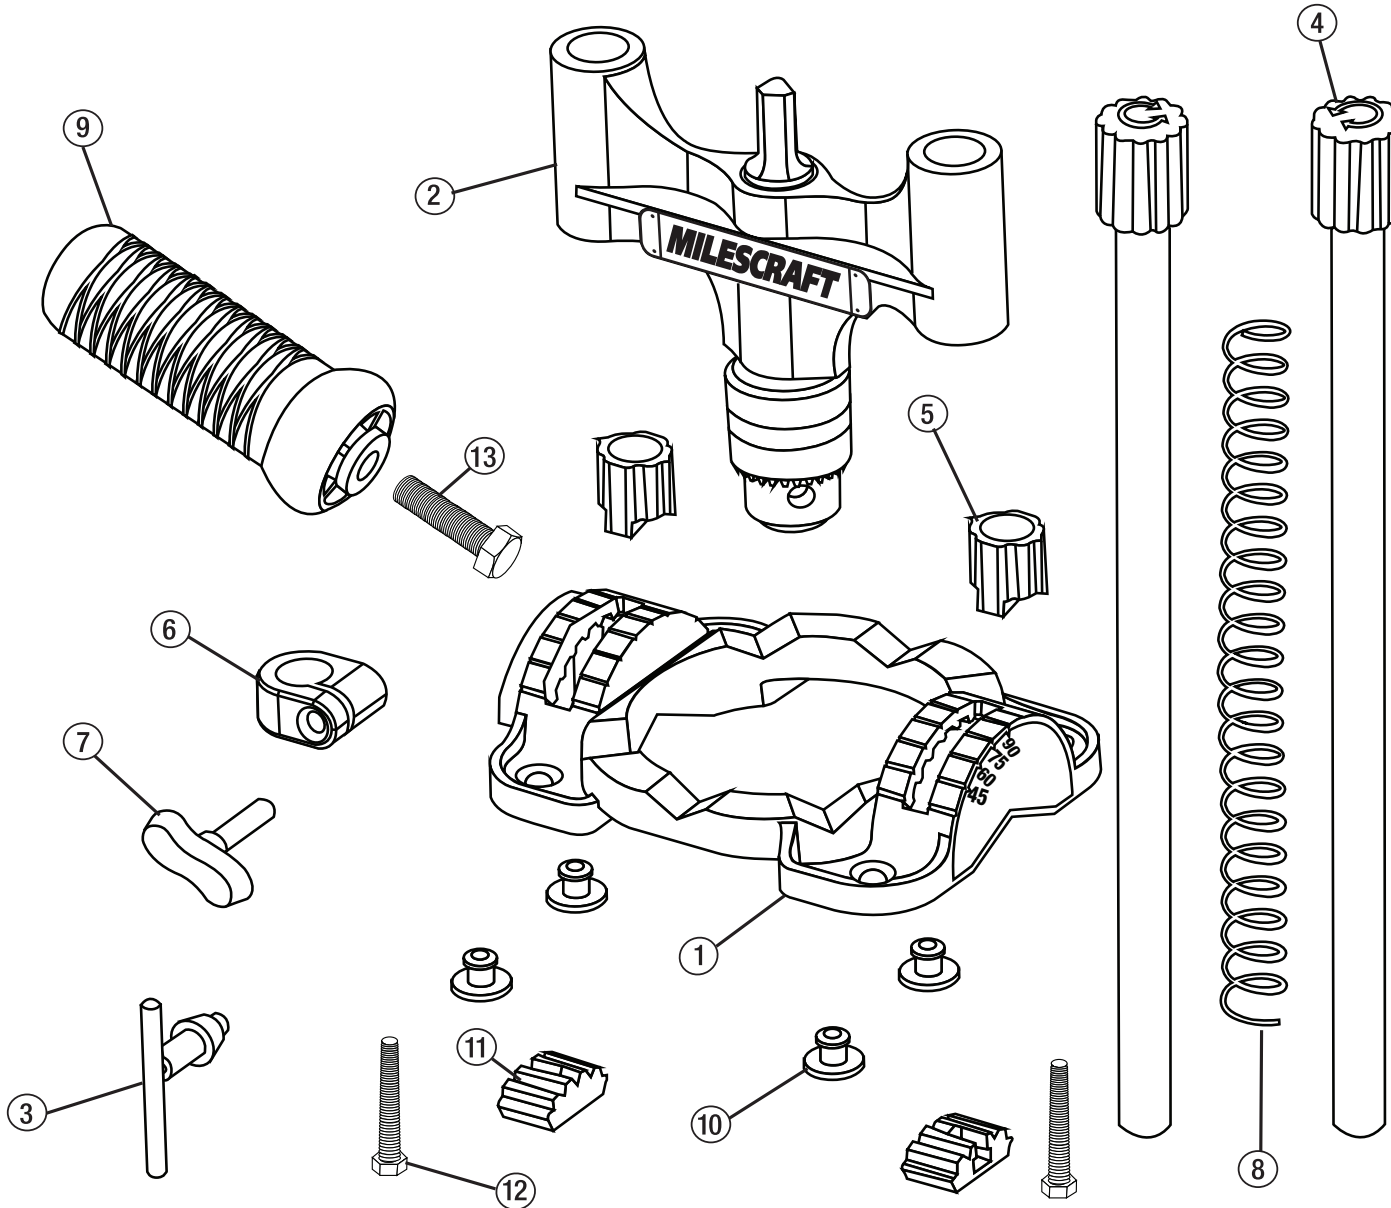

MILESCRAFT
Always the Better Idea.

English-1318

Part #	Description	Qty
1	25015 Main Base	1
2	60101 Guide Head	1
3	70035 Chuck Key	1
4	60100 Guide Bar with Knob	2
5	34003 Angle Indicator	2
6	34004 Stop Collar	1
7	34007 Long S-Style Knob	1
8	25012 Support Spring	1
9	60102 Handle	1
10	40341 Rubber Foot	4
11	25011 Angle Lock	2
12	41001 M5 x 0.8 Guide Bar Bolt	2
13	16015 Handle Screw	1

Français-1318

Pièce #	Description	Qté
1	25015 Base principale avec échelle	1
2	60101 Tête de Guide	1
3	70035 Mandrin à Clé	1
4	60100 Barre de guide avec le bouton	2
5	34003 Indicateur d'Angle	2
6	34004 Arrêteur Collier	1
7	34007 S-Bouton Long	1
8	25012 Ressort Support	1
9	60102 Poignée	1
10	40341 Pieds en Caoutchouc	4
11	25011 Verrou d'Angle	2
12	41001 M5 x 0.8 Boulon de barre de guide	2
13	16015 Vis de poignée	1

Español-1318

Compte #	Descripción	Cant
1	25015 Base Principal con escala	1
2	60101 Cabez de Guía	1
3	70035 Llave del porta brocas	1
4	60100 Barra de la guía con el botón	2
5	34003 Indicado del ángulo	2
6	34004 Collarín para ajuste de profundidad	1
7	34007 Perilla tipo "S" largo	1
8	25012 Resorte Soporte	1
9	60102 Manija	1
10	40341 Patas de Goma	4
11	25011 Bloqueo de ángulo	2
12	41001 M5 x 0.8 Bloqueo de ángulo	2
13	16015 Tornillo de la manija	1

Deutsch-1318

Teile #	Bezeichnung	Menge
1	25015 Grundplatte	1
2	60101 Oberteil	1
3	70035 Bohrfutterschlüssel	1
4	60100 Führungsstange	2
5	34003 Winkelanzeiger	2
6	34004 Tiefenstop	1
7	34007 S-Griff (Lang)	1
8	25012 Feder	1
9	60102 Handgriff	1
10	40341 Gummifuß	4
11	25011 Winkelarretierung	2
12	41001 M5 x 0.8 Schraube Führungsstange	2
13	16015 Griffschraube	1